

A.V.P. Auto-Service GmbH

A.V.P. Auto-Service GmbH Karl-Martell-Str. 37 90431 Nürnberg

Karl-Martell-Str 37
90431 Nürnberg
Telefon 0911-329501
Telefax 0911-327416
avp-nbg@t-online.de
www.avp-motorsport.de

Geschäftsführer: H.H. Karl & F. Karl
HRB 4982

Bei Zahlung bitte Kunden-Nr. und Beleg-Nr. angeben

Kunden-Nr 12472 Beleg-Nr 9748879
Seite 1 Datum 18.12.2020
Leistungserstellung 11.12.2020 bis 18.12.2020
Kennz [REDACTED]
Ident-Nr WBABX91070EW78199 Zul.-Dat. 11.05.2004
Hersteller BMW Nächste HU/AU
Modell 3 Coupe KM-Stand 124007

Rechnung

Pos. Nummer	Bezeichnung	Menge	E-Preis	Summe
1	1R04210 Fehlerspeicher auslesen mit Diagnosegerät	4,00	8,75	35,00
2	34 31 505 HAUPTBREMSZYLINDER	10,00	7,92	79,20
3	34 00 550 BREMSYSTEM MIT DSC ENTLUEFTEN	9,00	7,92	71,28
4	11 15 540 OELABSCHIEDER MOTORENTLUEFTUNG A+E/ERS.	17,00	7,92	134,64
5	ARBEITSAUFWA ERGAENZUNG HAUPTARBEIT ND	2,00	7,92	15,84
6	DIV ZÜNDSPULEN ERSETZEN IM VERBUND	3,00	8,75	26,25
7	11617503520 OELABSCHIEDER UND LEITUNGEN	1,00	198,00	198,00
8	34521164458 DSC DRUCKSENSOR H	1,00	115,82	115,82
9	34521164458 DSC DRUCKSENSOR V	1,00	115,82	115,82
10	0221504800 ZÜNDSPULE	4,00	39,00	156,00
11	5880 Bremsflüssigkeit ENV6	2,00	13,56 10,00%	24,41
12	FEHLERSUCHE OHNE BERECHNUNG / BEI ERNEUTER BEANSTANDUNG SIND DIE STEUERZEITEN UND DER VERBAU DES MOTORDECKELS ZU PRÜFEN!			

Nettobetrag Teile	610,05	Netto Öle, Schmierst.	0,00	Nettobetrag Sonstiges	0,00
Netto Leistungen	362,21	Netto Fremdleistungen	0,00	Durchl. gem. §10 / 1 UstG:	0,00
Netto ohne Durchläufer	972,26	Mwst 16 %	155,56	Mwst 5 %	0,00
		AT-Mwst		Rechnungssumme	1.127,82EUR

Zahlbar sofort nach Rechnungserhalt
VR Bank Erlangen * BIC: GENODEF1ER1 * IBAN: DE18763600330001519255
Steuer-Nr. 241/121/91263 Umsatzsteuer-ID-Nr. DE 133 501 342

Fa. A.V.P. A.V.P.Auto-Service GmbH,
Karl-Martell-Straße 37 90431 Nürnberg

	Datum	: 11.12.20 13:12
	Auftrags-Nr.	:
	Kennzeichen	:
	FIN	:
	Kilometerstand	:
	Erstzulassung	:
Kunden-Nr.	Monteur	:
Tel.(privat)	Telefon	: 0911329501
Tel.(geschäftl.)	Fax	: 0911327416

BMW 587, BMW,3 [E 46] Coupe, 318 Ci Coupe, Benzin, 2.0, 105.0kw, 09/2001 - 03/2004, N42
B20A, 09/2000 - 09/2005 16-poliger OBD-Stecker , 0005 729

Systemübersicht

11.12.20 13:19

1. Suchergebnis

13:19

Systemname	Fehleranzahl	
Motronic MEV 9.2	3	
ESP Teves Mk60	2	
Airbag AB 8.1 R	1	
Stufenautomat 5-Gang GS 20	0	
Kombiinstrument 1.0	2	
Lichtsteuereinheit 1.0	0	
Zentralelektronik ZE 1.0	2	
Klimaautomatik 1.3	6	
Wegfahrsperr 1.0	1	
LWS (Var 4)	1	
Klimaautomatik 1.0 (Basisprogramme)		

2. Suchergebnis - Fehlerspeicher

13:21

Motronic MEV 9.2	3	
2E95 Kommunikation mit Generator	Fehlerhaft	
29ED Gemischadaption 1 (multiplik ,Bank1)	Komp./Funktion am Regelanschlag min.	
29EE Gemischadaption 1 (multiplik ,Bank2)	Komp./Funktion am Regelanschlag min.	
ESP Teves Mk60	2	
C1E21 Drucksensor 2	Fehlerhaft	
C1E20 Drucksensor 1	Fehlerhaft	
Airbag AB 8.1 R	1	

50 Spannungsversorgung	zu niedrig	
Kombiinstrument 1 0	2	
F5 Identifikation ASR	Ungültiger Arbeitsbereich	
F9 Identifikation ASR	Ungültiger Arbeitsbereich	
Zentralelektronik ZE 1 0	2	
07 Diebstahlwarnanlage	Fehlerhaft	
90 Dieser Fehlercode kann ignoriert werden.	Fehlerart unbekannt	
Klimaautomatik 1.3	6	
00 Belüftungsklappen-Stellmotor	Unterbrechung	
02 Fußraumklappen-Stellmotor	Unterbrechung	
05 Steuergerät für Heizung/Klima	Unterbrechung	
1E Schadstoffsensoren (AUC)	Unterbrechung	
20 Automatische Umluft-Steuerung Heizung	Fehlerhaft	
21 Sonnensensor	Kurzschluss nach Plus	
Wegfahrsperrung 1 0	1	
0F Steuergerät	Steuergeräte-Reset	
LWS (Var. 4)	1	
09 Lenkradwinkelsensoren	Sporadischer Fehler	

Bemerkungen:

_____ Datum

_____ Unterschrift